



SCUOLA PUBBLICA DELL'INFANZIA M. MONTESSORI

33

Via Montessori, 72023 Mesagne BR

Priorità

1920



La scuola si trova in via Montessori, in una strada non troppo trafficata situata a sud del centro storico di Mesagne vicino a un parcheggio senza posto riservato. L'accesso principale alla scuola risulta difficile per dei raccordi in calcestruzzo rovinati e si segnala la sporgenza del cancello, la quale andrebbe incassata. Vi è un cattivo stato manutenni o soprattutto per quanto riguarda la recinzione esterna rotta e piena di ruggine, pericolosa per i bambini. All'interno non presenta gravi problematiche se non l'assenza di protezione dei corpi radianti nel salone e nella sala mensa e delle porte nel salone che andrebbero anch'esse protette. Nel cortile andrebbero realizzate delle rampe di accesso dalle uscite di emergenza e si prevede l'inserimento di giochi accessibili. È presente un servizio igienico accessibile utilizzato attualmente come deposito e non sono presenti segnaletiche tattili di orientamento per non vedenti.



SCUOLA PUBBLICA DELL'INFANZIA M.
MONTESSORI


33

Via Montessori, 72023 Mesagne BR

Priorità

1920

33 - Scuola Pubblica Dell'Infanzia M. Montessori

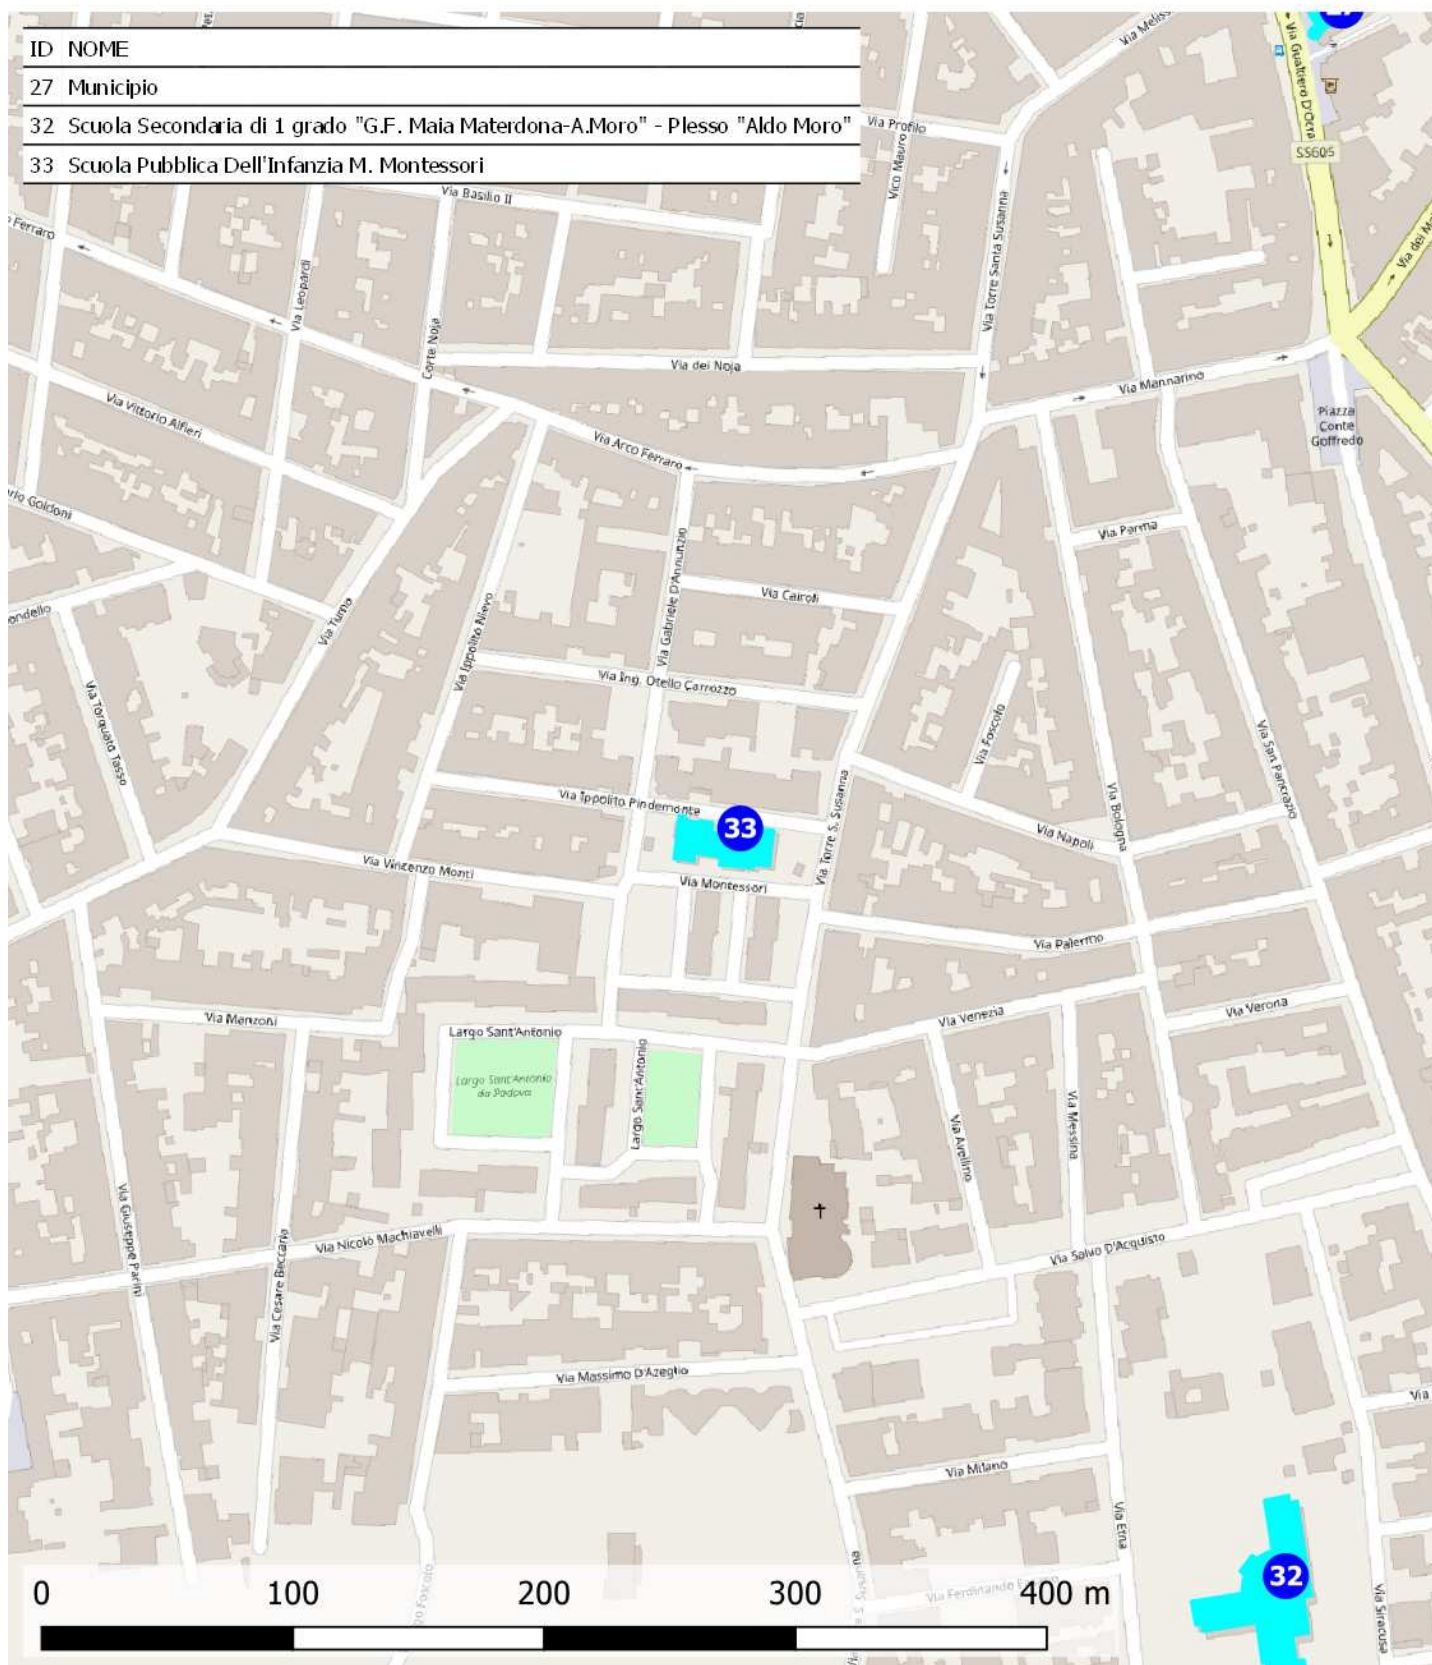



SCUOLA PUBBLICA DELL'INFANZIA M. MONTESSORI

33

Via Montessori, 72023 Mesagne BR

Priorità

1920

Destinazione d'uso

- ☐ Asilo nido
- ☒ Scuola materna
- ☐ Scuola elementare
- ☐ Scuola media inf.
- ☐ Scuola media sup. Uman.
- ☐ Scuola media sup. Comm.
- ☐ Scuola media sup. Tecn.
- ☐ Direzione didattica
- ☐ Uff. pubbl. statale
- ☐ Uff. pubbl. regionale
- ☐ Uff. pubbl. provinciale
- ☐ Uff. pubbl. comunale
- ☐ Azienda municipalizzata
- ☐ Chiesa
- ☐ Cimitero
- ☐ Ufficio postale
- ☐ Istituto di credito
- ☐ Ambulatorio A.S.L.
- ☐ Ospedale
- ☐ Day hospital
- ☐ U.S.L.
- ☐ Casa protetta, R.S.A.
- ☐ Centro sociale anziani
- ☐ Centro diurno
- ☐ Centro ricreativo
- ☐ Sede associazioni, sala circosc.
- ☐ Consultorio
- ☐ Centro handicap
- ☐ Centro sportivo polifunz.
- ☐ Centro sport. natatorio
- ☐ Centro sport. atletica
- ☐ Centro sport. calcio
- ☐ Palestra pubblica
- ☐ Centro sport. tennis
- ☐ Centro ippico
- ☐ Centro culturale
- ☐ Biblioteca
- ☐ Museo, pinacoteca
- ☐ Teatro, cinematografo
- ☐ Ristorante, albergo
- ☐ Pubblica sicurezza
- ☐ Sede giudiziaria
- ☐ Vari rivolti al pubbl.

Frequenza

- ☐ Bassa
- ☐ Media
- ☐ Alta
- ☒ Nessuna

Interesse turistico

- ☐ Basso
- ☐ Medio
- ☐ Alto
- ☒ Nessuno

Concentrazione di funzioni

- ☒ Bassa
- ☐ Media
- ☐ Alta
- ☐ Nessuna

Collocazione ambientale

- ☐ Centro storico
- ☐ Area urbana
- ☒ Periferia

Edificio storico



Condizione ambientale

STRADA CON TRAFFICO VEICOLARE/PEDONALE

- ☐ Scarso
- ☒ Medio
- ☐ Alto

Variabile temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi a partire dal 20.11.2020 ☐

Costo totale degli interventi proposti

- | | | |
|-----------|--------------------|----------------------------------|
| Minimo | da 0 a 10.000 | <input type="radio"/> |
| Contenuto | da 10.000 a 25.000 | <input checked="" type="radio"/> |
| Medio | da 25.000 a 50.000 | <input type="radio"/> |
| Alto | oltre 50.000 | <input type="radio"/> |

Criteri assoggettati a correttivi

- ☒ Edificio o ambienti di proprietà
- ☐ Edificio o ambienti dati in uso o gestione
- ☐ Completamento interventi già avviati
- ☐ Avvio di nuovo progetto

PRIORITA' CALCOLATA

1920

STRALCIO SUGGERITO

10° STRALCIO

Interventi previsti

- ☒ parcheggio
- ☒ segnaletica est.
- ☐ segnaletica int.
- ☐ percorso est.
- ☐ percorso int.
- ☐ pavimentaz. est.
- ☐ pavimentaz. int.
- ☐ pensilina di protezione
- ☒ rampa fissa est.
- ☐ rampa fissa int.
- ☐ servoscala est.
- ☐ servoscala int.
- ☒ corrimano est.
- ☐ corrimano int.
- ☐ ascensore est.
- ☐ ascensore int.
- ☐ accesso princ.
- ☐ accesso second.
- ☐ soglie, zerbini
- ☐ ausili est.
- ☐ mod.vano ascens.
- ☐ mod.cabina ascens.
- ☐ mod.comandi ascens.
- ☐ mod. infissi
- ☒ adeguam. serv. igienici
- ☐ costruz. serv. igienici
- ☐ mod. strutt. murarie
- ☐ inserim. stalli
- ☒ adeguam. arredi


Presenza di utenti

- ☐ Motori
- ☐ Sensoriali
- ☐ Cognitivi
- ☐ Pluripatologie
- ☐ Lievi



SCUOLA PUBBLICA DELL'INFANZIA M.
MONTESSORI

33

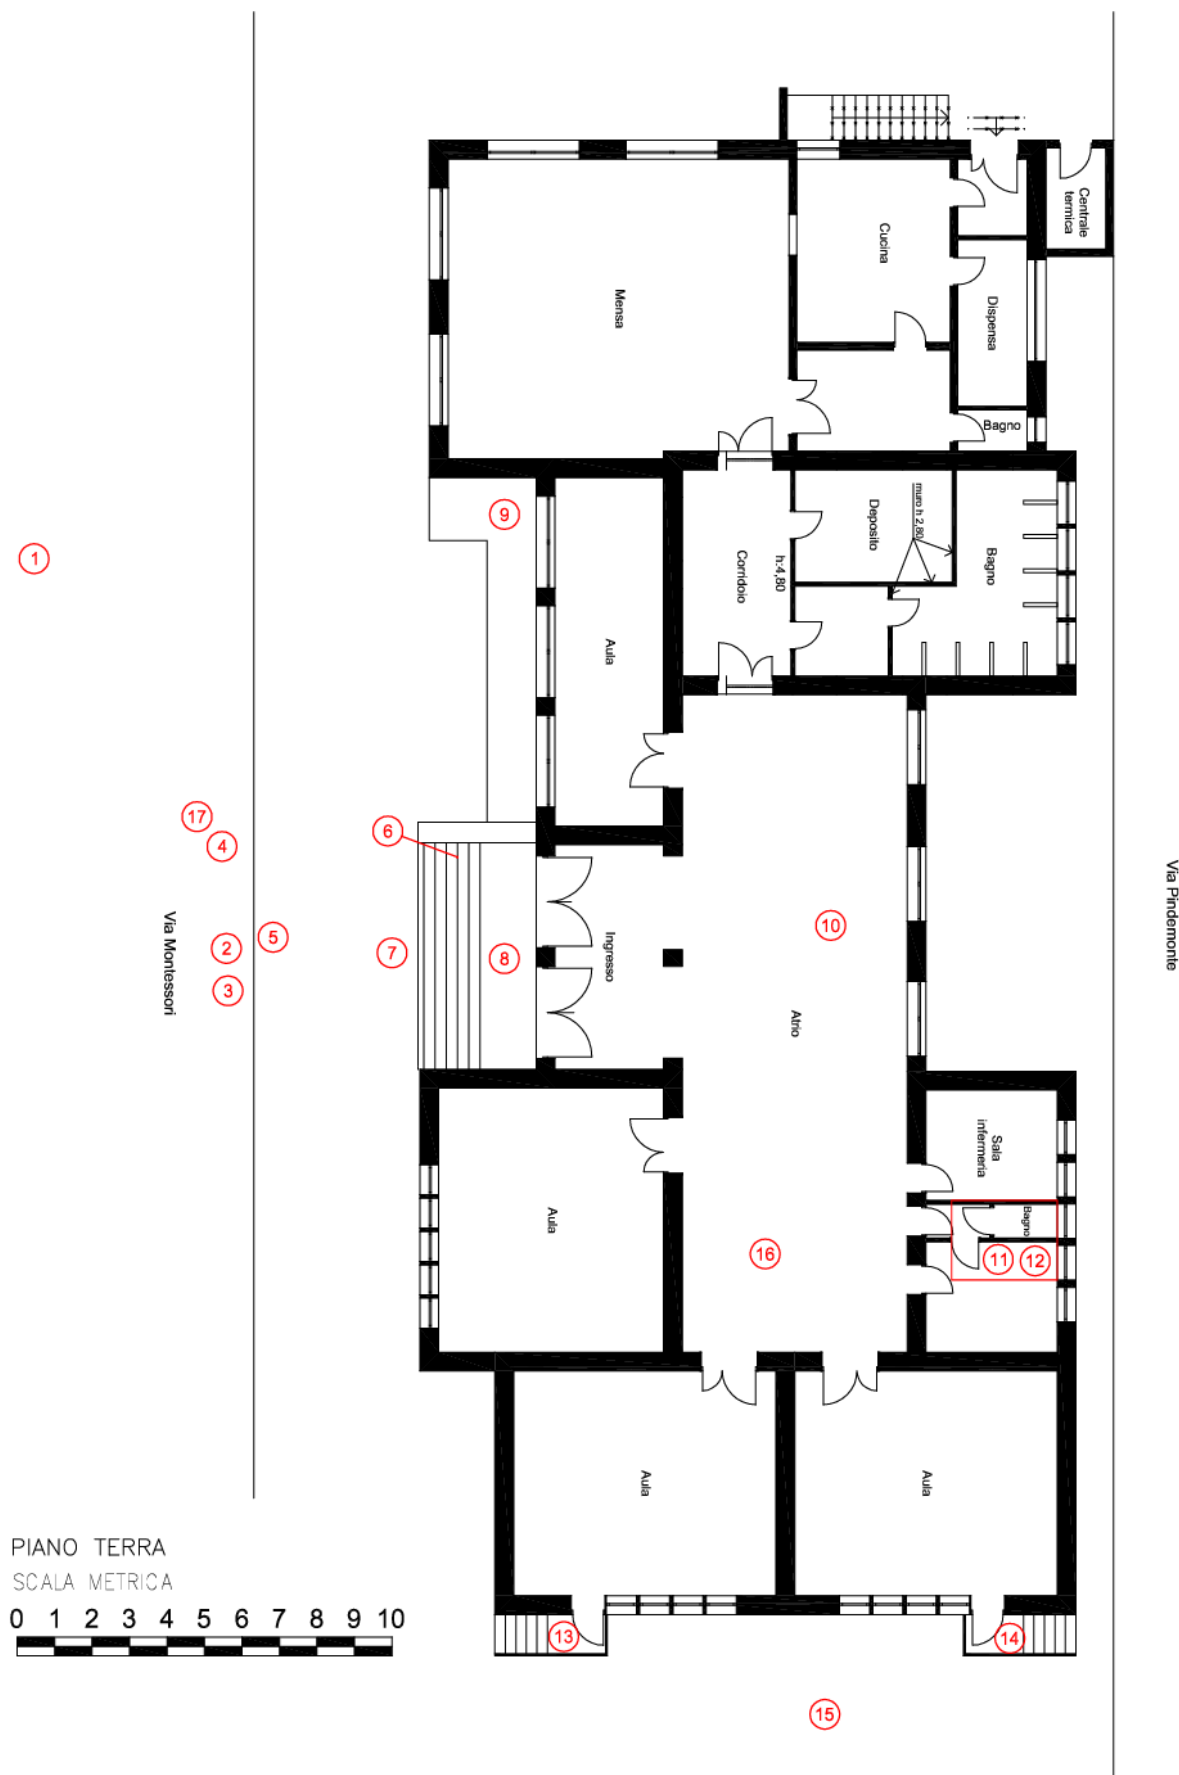

SCUOLA PUBBLICA DELL'INFANZIA M. MONTESSORI

33

cod. edificio
n. intervento

Via Montessori, 72023 Mesagne BR

33-1

Criticità rilevata

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili.
(**Parcheggio in linea**, parallelo al percorso pedonale)

Localizzazione intervento

Area esterna

Esterno

Descrizione dell'intervento

Inserimento di un'area di parcheggio di mt 6x3,20 in aderenza al percorso pedonale.

L'area dovrà essere adeguatamente evidenziata con una segnaletica verticale, posta a cm 220 d'altezza, e da una segnaletica orizzontale che individua una zona di cm 170 di larghezza, relativa all'ingombro dell'autovettura, ed una seconda, di larghezza minima cm 150, necessaria al libero movimento dell'utente in fase di trasferimento.

La zona pedonale, se non complanare, dovrà sempre essere raccordata mediante scivolo (max 6%) con il percorso principale.

ATTENZIONE !

I comuni, che rilasciano il permesso, hanno 3 anni dalla data

Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Stima scheda €. 250,00

Note integrative:

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art. 4.2.3 - 8.2.3


D.P.R. 503/96 art. 10 - 11

D.P.R. 151/2012

Foto del rilievo



Esempio

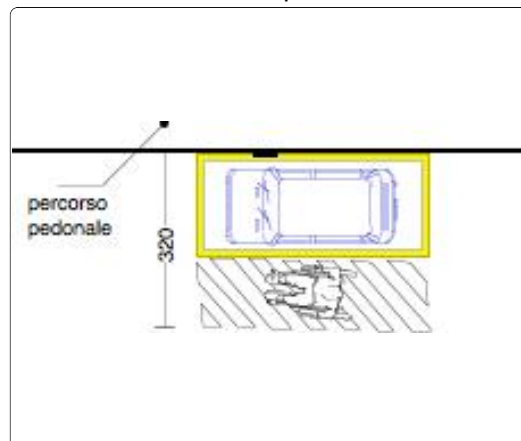

SCUOLA PUBBLICA DELL'INFANZIA M. MONTESSORI

33

cod. edificio
n. intervento

Via Montessori, 72023 Mesagne BR

33-2

Criticità rilevata

Assenza di segnaletica informativa e di orientamento su supporto

Localizzazione intervento

Area esterna

Esterno

Descrizione dell'intervento

Installazione di mappa tattile quale rappresentazione in rilievo della planimetria di un ambiente, con l'indicazione dei principali punti di riferimento utili agli utenti dell'edificio o dello spazio. Deve risultare di facile lettura visiva, tramite forte contrasto cromatico e facile percezione tattile data dal rilievo, che deve riportare la planimetria e le descrizioni in caratteri Braille e normali.

L'informazione di tipo tattile a parete (verticale) deve essere posizionata ad un'altezza non superiore a cm 150 e non inferiore a cm 130 da terra. Qualora la targa sia collocata orizzontalmente, questa deve avere una inclinazione di 30° ed essere ad una altezza di cm 90 da terra. Per la lettura tattile è sempre consigliabile la disposizione su piano inclinato a 30°.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art. 4.3

D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17

Foto del rilievo




Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Stima scheda € 750,00

Note integrative:

Esempio

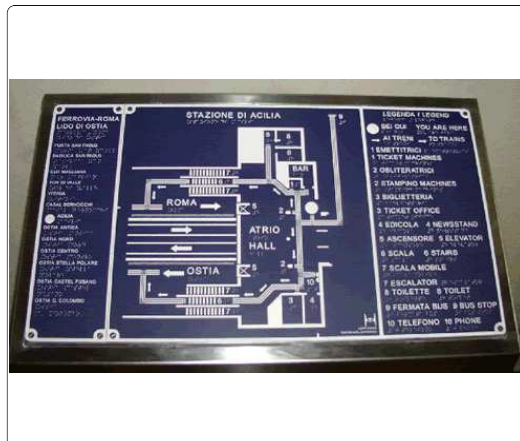

SCUOLA PUBBLICA DELL'INFANZIA M. MONTESSORI

33

cod. edificio
n. intervento

Via Montessori, 72023 Mesagne BR

33-3

Criticità rilevata

Assenza di segnalazione **tattilo-plantare** come linea guida
all'orientamento delle persone non vedenti

Localizzazione intervento

Area esterna

Esterno

Descrizione dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia
di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con
funzione di orientamento o intercettazione di un
servizio pubblico.

Materiale proposto:

**Tipo LogesVetEvolution
PVC**

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3
D.P.R. 503/96 art. 1 - 4 - 5 - 9 -
17
Legge 104/96 art. 24
D.P.R. 380/01 art. 76 com.8

Foto del rilievo




Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
2

Stima scheda €. 200,00

Note integrative:

Esempio

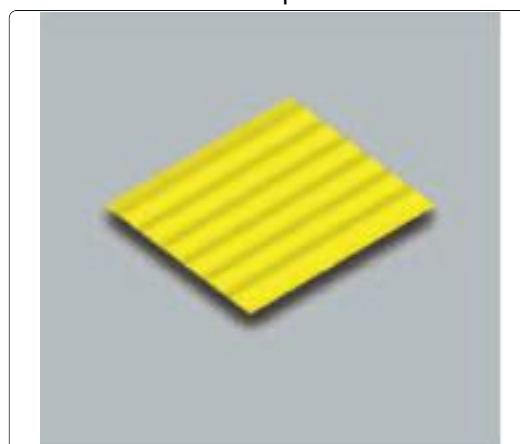

SCUOLA PUBBLICA DELL'INFANZIA M. MONTESSORI

33

cod. edificio
n. intervento

Via Montessori, 72023 Mesagne BR

33-4

Criticità rilevata
Citofono: **assenza**

Localizzazione intervento

Area esterna

Esterno

Descrizione dell'intervento

Inserimento di impianto citofonico: l'impianto verrà posizionato ad un'altezza compresa tra cm 110 e cm 130 dal piano di calpestio. Sarà preferibilmente dotato di pulsanti in rilievo, con dimensione e colore tali da consentirne un facile utilizzo a persone non vedenti o ipovedenti.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.5 - 8.0.1 - 8.1.5
Legge 67/06 art. 1 comma 2

Foto del rilievo




Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Stima scheda € 1.290,00

Note integrative:

Esempio

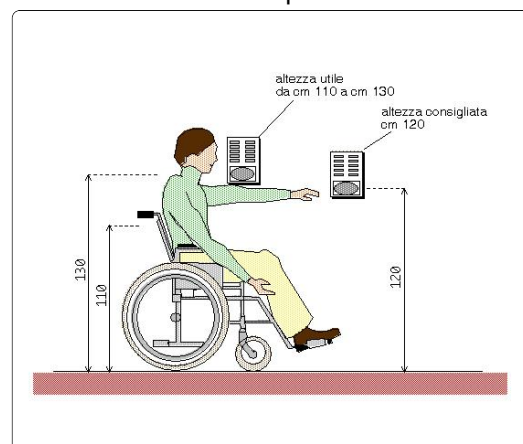

SCUOLA PUBBLICA DELL'INFANZIA M. MONTESSORI

33

cod. edificio
n. intervento

Via Montessori, 72023 Mesagne BR

33-5

Criticità rilevata

Discontinuità della pavimentazione

Localizzazione intervento

Area esterna

Esterno

Descrizione dell'intervento

Realizzazione di **piccolo raccordo metallico** mediante applicazione di una lamina zigrinata al fine di eliminare il vuoto tra i due piani adiacenti.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7 - 23
D.P.R. 380/01 art. 76 com.7
Legge 67/06 art. 1 comma 2

Foto del rilievo




Lunghezza: 2,5 Larghezza: 0,5 Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 250,00

Note integrative:

Sia verso l'interno che l'esterno. La sporgenza in ferro del cancello andrebbe incassata.

Esempio

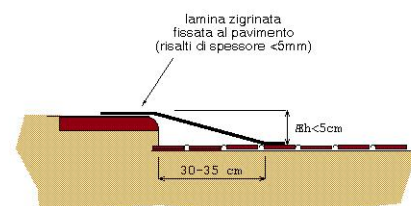

SCUOLA PUBBLICA DELL'INFANZIA M. MONTESSORI

33

cod. edificio
n. intervento

Via Montessori, 72023 Mesagne BR

33-6

Criticità rilevata

Corrimano: **assenza/inadeguatezza**

Localizzazione intervento

Area esterna

Esterno

Descrizione dell'intervento

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.

Materiale proposto:

Metallo

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 -
8.0.1 - 8.1.10

D.P.R. 503/96 art. 7 - 23

D.L. 626/94 art. 30

Legge 81/08 art. 63

Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari


3 3,5

Stima scheda €. **1.040,00**

Note integrative:

Uno al centro e due ai lati.

Esempio

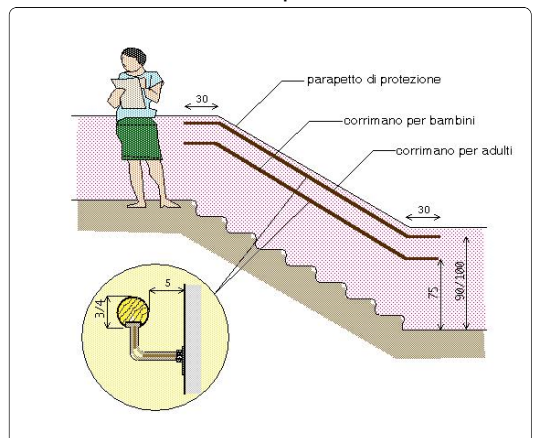

SCUOLA PUBBLICA DELL'INFANZIA M. MONTESSORI

33

cod. edificio
n. intervento

Via Montessori, 72023 Mesagne BR

33-7

Criticità rilevata

Segnaletica a pavimento: **assenza**

Localizzazione intervento

Area esterna

Esterno

Descrizione dell'intervento

Realizzazione di fascia a pavimento di facile **percezione tattile e visiva**, atta a segnalare **l'inizio e la fine di una rampa scala** a persone non vedenti e ipovedenti.

La fascia tattilo-plantare dovrà essere collocata 20 cm. prima dell'inizio rampa e a 20 cm. dopo fine rampa. La segnaletica dovrà avere una profondità di cm. 60 ed una larghezza pari alla rampa di scale.

Al fine di rafforzare per ragioni di sicurezza e di orientamento l'andamento della o delle rampe di scale, si suggerisce all'inizio e al termine di ogni rampa di inserire una segnaletica tattile sul corrimano

Materiale proposto:

**Tipo LogesVetEvolution
PVC**


Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7 - 13 - 17
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Foto del rilievo



Esempio

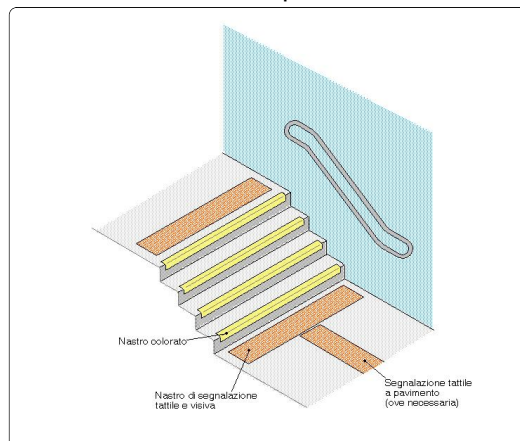

Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
8

Stima scheda €. 740,00

Note integrative:

SCUOLA PUBBLICA DELL'INFANZIA M. MONTESSORI

33

cod. edificio
n. intervento

Via Montessori, 72023 Mesagne BR

33-8

Criticità rilevata

Segnaletica a pavimento: **assenza solo fascia di pericolo**

Localizzazione intervento

Area esterna

Esterno

Materiale proposto:

**Tipo LogesVetEvolution
PVC**

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

Realizzazione di fascia a pavimento di facile **percezione tattile e visiva**, atta a segnalare il pericolo rappresentato dalla presenza di una SCALA segnale di solo pericolo, a persone non vedenti e ipovedenti.

La fascia tattilo-plantare dovrà essere collocata 20 cm. prima dell'inizio rampa e a 20 cm. dopo fine rampa. La segnaletica dovrà avere una profondità di cm. 60 ed una larghezza pari alla rampa di scale.

Al fine di rafforzare per ragioni di sicurezza e di orientamento l'andamento della o delle rampe di scale, si suggerisce all'inizio e al termine di ogni rampa di inserire una segnaletica tattile sul corrimano

Foto del rilievo



Esempio

Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

6

Stima scheda €. 300,00

Note integrative:

SCUOLA PUBBLICA DELL'INFANZIA M. MONTESSORI

33

cod. edificio
n. intervento

Via Montessori, 72023 Mesagne BR

33-9

Criticità rilevata

Corrimano: **assenza/inadeguatezza**

Localizzazione intervento

Area esterna

Esterno

Descrizione dell'intervento

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.

Materiale proposto:

Metallo

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7 - 23
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Foto del rilievo




Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

11

Stima scheda €. 1.760,00

Note integrative:

Esempio

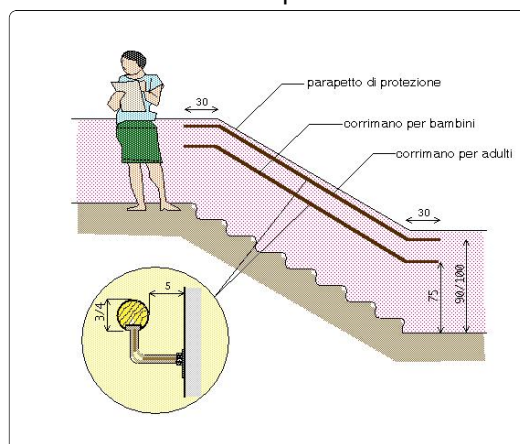

SCUOLA PUBBLICA DELL'INFANZIA M. MONTESSORI

33

cod. edificio
n. intervento

Via Montessori, 72023 Mesagne BR

33-10

Criticità rilevata
presenza corpo radiante: da proteggere

Localizzazione intervento

Atrio interno

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Inserimento di struttura protettiva atta a garantire sicurezza e protezione antiurto. Con totale assenza di spigoli e fissaggi a parete con clip di sicurezza anch'esse smussate e arrotondate. Le sbarre verticali della struttura dovranno essere collocate a distanza inferiore a 10 cm l'una dall'altra; in strutture con prevalente presenza di bambini dovranno essere dotate di ulteriori elementi ammortizzanti in materiale morbido a totale assorbimento d'urto. La schermatura del corpo radiante non dovrà ostacolare la diffusione del calore nonché la facile ed efficace pulizia del corpo stesso.


Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Foto del rilievo



Esempio

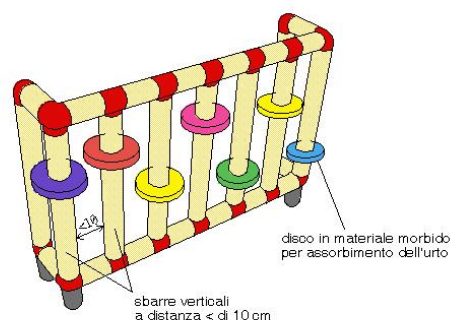

Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
9

Stima scheda € 2.810,00

Note integrative:

Sia nel salone (5) che in un'aula mensa (3).

SCUOLA PUBBLICA DELL'INFANZIA M. MONTESSORI

33

cod. edificio
n. intervento

Via Montessori, 72023 Mesagne BR

33-11

Criticità rilevata
Maniglioni: **assenza**

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Inserimento di maniglione di sostegno previa eventuale rimozione dell'esistente. Il maniglione sarà posizionato a lato della tazza wc o del bidet, a 40 cm dall'asse della tazza (nel caso non sia presente una parete laterale a tale distanza). Entrambi i maniglioni saranno posizionati ad altezza di cm 80 dal piano di calpestio ed avranno un diametro di 3-4 cm.

Materiale proposto:


Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Foto del rilievo



Esempio

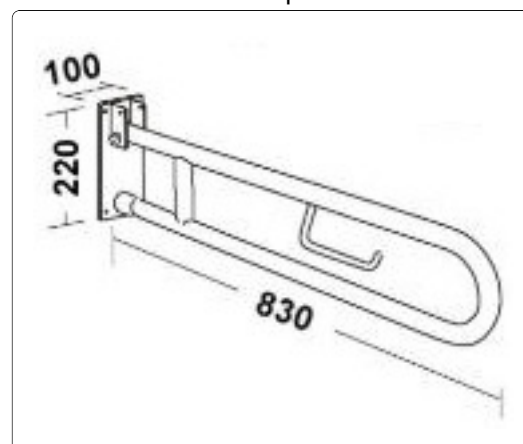

Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Stima scheda €. 160,00

Note integrative:

SCUOLA PUBBLICA DELL'INFANZIA M. MONTESSORI

33

cod. edificio
n. intervento

Via Montessori, 72023 Mesagne BR

33-12

Criticità rilevata

Specchio: **posizione inadeguata**

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati



Piano terra

Descrizione dell'intervento

Riposizionamento dello specchio esistente ad un'altezza non superiore a cm 90 dal pavimento.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27


Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6

D.P.R. 503/96 art. 8

Foto del rilievo

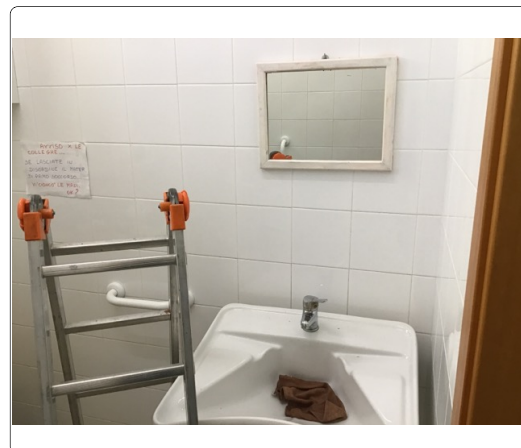

Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Stima scheda €. 30,00

Note integrative:

SCUOLA PUBBLICA DELL'INFANZIA M. MONTESSORI

33

cod. edificio
n. intervento

Via Montessori, 72023 Mesagne BR

33-13

Criticità rilevata
rampa: assenza

Localizzazione intervento

Accesso edificio

Esterno

Descrizione dell'intervento

Nuova realizzazione di rampa per il superamento del dislivello.

La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%. La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 90 (se possibile larghezza 150 cm) ed essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

Materiale proposto:

Conglomerato cementizio

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24


D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.11

D.P.R. 503/96 art. 7 - 23

Foto del rilievo



Esempio

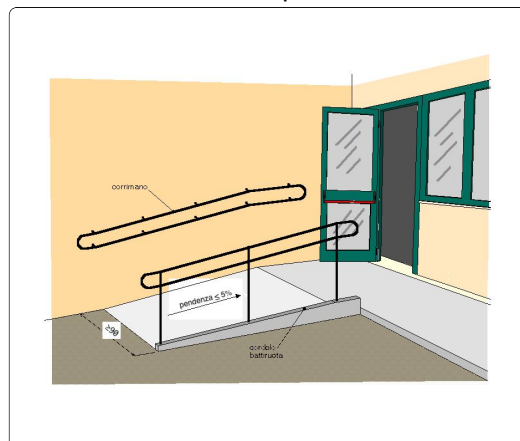

Lunghezza: 3 Larghezza: 1,5 Quantità: Metri Lineari

Stima scheda € 2.140,00

Note integrative:

SCUOLA PUBBLICA DELL'INFANZIA M. MONTESSORI

33

cod. edificio
n. intervento

Via Montessori, 72023 Mesagne BR

33-14

Criticità rilevata
rampa: assenza

Localizzazione intervento

Accesso edificio

Esterno

Descrizione dell'intervento

Nuova realizzazione di rampa per il superamento del dislivello.

La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%. La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 90 (se possibile larghezza 150 cm) ed essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

Materiale proposto:

Conglomerato cementizio

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24


D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.11

D.P.R. 503/96 art. 7 - 23

Foto del rilievo



Esempio

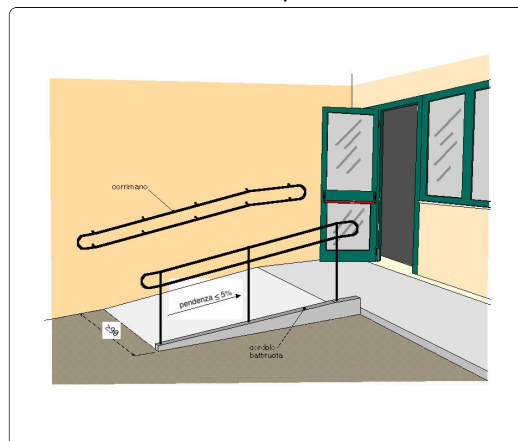

Lunghezza: 3 Larghezza: 1,5 Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 2.140,00

Note integrative:

SCUOLA PUBBLICA DELL'INFANZIA M. MONTESSORI

33

cod. edificio
n. intervento

Via Montessori, 72023 Mesagne BR

33-15

Criticità rilevata

Giochi per parchi: assenza di attrezzature fruibili (**scivoli**)

Localizzazione intervento

Area esterna

Esterno

Descrizione dell'intervento

I parchi gioco all'aperto offrono delle possibilità di movimento che raramente sono offerti dagli spazi chiusi; si possono, per esempio, sperimentare movimenti di accelerazione e rallentamento (salite e discese), stimoli sensoriali vari: l'aria, il vento, l'umidità, le ombre e la luce, il sole, il calore e il freddo.

Compito del progettista è di conciliare i criteri e gli attrezzi di gioco scelti per il parco con le condizioni proprie del terreno (colline, dirupi, pendenze, pianure, sentieri) e la vegetazione esistente (prati, aiuole, siepi, arbusti, alberi).


Le zone gioco devono, per quanto possibile, essere collegate tra loro in modo da accostare proposte di gioco con livelli di difficoltà diversi tra loro. Zone di movimento si alternano a zone di riposo: in questo

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Foto del rilievo

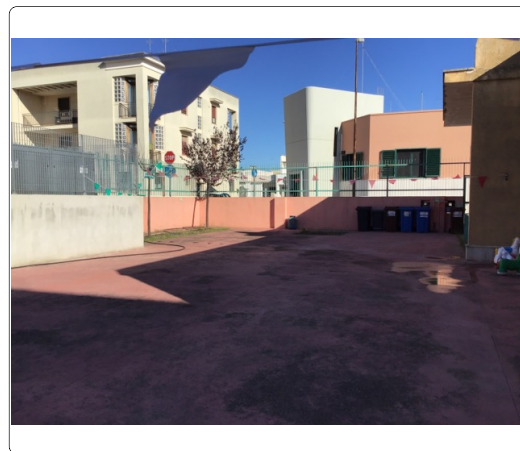

Esempio



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Stima scheda €. 2.000,00

Note integrative:

SCUOLA PUBBLICA DELL'INFANZIA M. MONTESSORI

33

cod. edificio
n. intervento

Via Montessori, 72023 Mesagne BR

33-16

Criticità rilevata
protezione spigoli vivi inadeguata

Localizzazione intervento

Corridoio

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Sostituzione della protezione con pannello o striscia di materiale morbido ed elastico ad elevata elasticità ed assorbimento d'urto.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

D.M. 236
4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503
Art. 4

Foto del rilievo




Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
18

Stima scheda € 270,00

Note integrative:

Somma di tutti gli spigoli delle porte.

Esempio

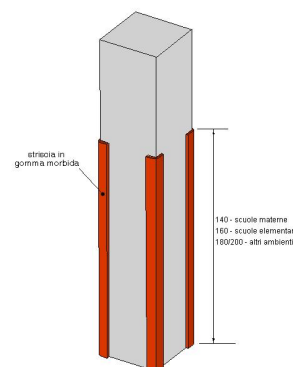

SCUOLA PUBBLICA DELL'INFANZIA M. MONTESSORI

33

cod. edificio
n. intervento

Via Montessori, 72023 Mesagne BR

33-17

Criticità rilevata

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Localizzazione intervento

Area esterna

Esterno

Descrizione dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **asporto** di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

Materiale proposto:

Conglomerato cementizio


Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
D.P.R. 380/01 art.76 com.7

Foto del rilievo



Esempio

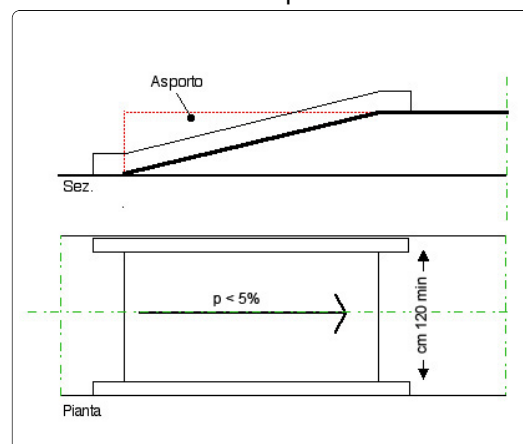

Lunghezza: 7 Larghezza: 0,5 Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 830,00

Note integrative:

PEBA MESAGNE - AMBITO EDILIZIO CRITICITA' RILEVATE - RESOCONTO - STIMA

NOME UNITA' EDILIZIA

Scuola Pubblica Dell'Infanzia M. Montessori

identificativo

33

INDIRIZZO

Via Montessori, 72023 Mesagne BR

STIMA TOTALE UNITA' EDILIZIA

€. 16.960,00
